

Szélvédő javító készlet

A készlet tartalma:

- 1 db UV lámpa (220 V)
- 1 db üvegfúró gép (220 V)
- 5 db üvegfúró
- 2 db injektor tartó híd
- 2 db injektor henger
- 5 db fecskendő+tű
- 4 db javítógyanta (0,1 – 1 – 1,6 – 2)
- 1 db fedőgyanta
- 1 db üvegpólr
- 1 db tapadás segítő olaj
- 4 db lezáró fólia
- 5 db matrica eltávolító penge
- 1 db tükör tapadókoronggal

Felhasználási terület:

Kőfelverődés okozta, nem látótérben lévő kisebb sérülések javítása az autóüvegen.

Alkalmazás:

Árnyékban, lehetőleg UV szegény környezetben végezze a munkát, a gyanta idő előtti kötésének megelőzésére.

Tisztítsa meg a sérülést a szennyeződésektől, és az üvegmaradékoktól. Saját biztonsága érdekében mindig viseljen védőszemüveget. Ha a sérülés régi, első lépésként mindig fúrjon 2 mm mélységig a sérült felületben.

Készítse elő az injektor tartó hidat a szabályzó csavarok kitekerésével. Helyezze fel a tükröt, amelyet az üveg belső felületén kell rögzíteni. Győződjön meg arról, hogy a sérülés közepén helyezkedik el. A Wibotec síkosító olajat használja az injektor tapadókorong felületéhez, hogy az injektor tartó hidat könnyebben tudja csúsztatni, amíg a sérülés középpontjába nem kerül. Kenje be a tapadókorongot a Wibotec síkosító olajjal. Helyezze a hidat az üvegre a sérült felület közelébe, utána csúsztassa a kavicsfelverődés középpontja fölé. Az állítócsavarokkal igazítsa az injektort, amíg az finoman nem érintkezik az üveggel. Tekerje ki az injektor henger dugattyúját.

Válassza ki a megfelelő gyantát (0,1 - nagyon vékony repedésekhez, 1 – körkörös sérülés, repedésekkel, 1,6 – csillag és kombinált sérülésekhez, 2 – kagylós sérülésekhez). Szűrja a

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket veszítik.

Szélvédő javító készlet

fecskendőt a gyantába, és szívja fel a megfelelő mennyiséget. Átlagos sérülés esetén ez 0,1-0,2 ml. Repedésekhez, nagyobb sérülésekhez használjon nagyobb mennyiséget.

Helyezze a fecskendőt az injektor hengerbe, és juttassa a gyantát a sérülésbe. Tekerje vissza az injektor henger dugattyúját és préselje bele az üregbe az anyagot. A jobb és gyorsabb javítás érdekében, melegítheti öngyújtó segítségével az üveg belső felületét 3-4 mp-ig (nem tovább). Ezután a felmelegített üvegfelületet üvegtisztítóval tudja megtisztítani. A gyanta befecskendezésétől 15-30 perc elteltével (sérüléstől függően) készítsen elő egy darab lezáró fóliát és tegyen rá néhány csepp töltőgyantát. Az injektor tartó híd eltávolítása után helyezze a záró fóliát a sérülésre. A ráhelyezésakor ne gyakoroljon nyomást az záró fóliára.

Helyezze az UV lámpát közvetlenül a javított felület fölé. Hagyja a lámpát ebben a helyzetben 8-10 percig. Távolítsa el a lezáró fóliát a penge segítségével. 45 fokos szögben tartva a pengét távolítsa el a gyantát a javított felület körül (a javított részt hagyja ki).

A javított felületről a maradék fóliát és gyantát távolítsa el úgy, hogy a pengét 90 fokban tartja. A végén egyenletes, finom mozdulatokkal simítsa ki a javított felületet. A javított felület nagysága a sérülés nagyságával megegyező. A javított felület fényesebbé tétele érdekében, polírozza át Wibotec üveg polírozóval.

Figyelem:

A gyantákat és a fedő gyantát jól lezárva, illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja! Közvetlen napfénytől védve, száraz, hűvös helyen tartsa! A gyanta és a fedőgyanta UV fényre kikeményedik, ezért csak a felhasználni kívánt mennyiséget vegye ki a flakonból.